

# 取扱説明書

## デジタルパネルメータ

### MODEL : 481C

#### 1. はじめに

この取扱説明書は、本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようお取り計らいください。

次のものがそろっていることを確認してください。

- (1)481C本体 (2)単位シール (3)取扱説明書(本書)  
(4)オプションのBCD付の場合、コネクタ1ヶ付属します。

本製品を安全にご使用いただくために、次の注意事項をお守りください。

この取扱説明書では、機器を安全にご使用いただくために、次のようなシンボルマークを使用しています。

**警告** 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合、その危険をさけるための注意事項です。

**注意** 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、又は物的傷害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合の注意事項です。

#### 警告

- ・本器には、電源スイッチが付いていませんので、電源に接続すると、直ちに動作状態になります。
- ・通電中は決して端子に触れないでください。感電の危険があります。

#### 注意

- ・規格データは予熱時間15分以上で規定しています。
- ・本器をシステム・キャビネットに内装される場合は、キャビネット内の温度が50℃以上にならないよう、放熱にご留意ください。
- ・密着取付けは行わないでください。本器内部の温度上昇により、寿命が短くなります。
- ・次のような場所では使用しないでください。故障、誤動作等のトラブルの原因になります。
  - ・雨、水滴、日光が直接当たる場所。
  - ・高温、多湿やほこり、腐食性ガスの多い場所。
  - ・外来ノイズ、電波、静電気の発生が多い場所。
  - ・振動、衝撃が常時加わったり、又は大きい場所。
- ・規定の保存温度(-20~70℃)範囲内で保存してください。
- ・前面パネルやケースが汚れたときは柔らかい布でふいてください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に浸した布を、よく絞ってからふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジン等の有機溶剤でふくと、表面が変形、変色することがありますので、ご使用にならないでください。

#### 2. 標準仕様

##### 2.1 形名

4 8 1 C - - - - -  
1 2 3 4 5 6

##### 1 測定入力

形名	測定範囲	入力抵抗	確度	過負荷
481C-09	1~5 V	1 M	±(0.1% of rdg +2digit)	DC ±250 V
481C-19	4~20mA	12.5	±(0.1% of rdg +2digit)	DC ±150mA

確度：23 ±5、45~75%RHの状態規定

温度係数：±200ppm/、使用温度範囲 0~50℃規定

内部レンジ設定：ピンヘッダで09、19のレンジ切替ができます。

##### 2 供給電源

番号	電源電圧
3	AC100V(90~132V)
5	AC200V(180~250V)
9	DC24V ±10%

##### 3 データ出力

記号	仕様
ブランク	出力なし
BP	BCD出力(TTLレベル正論理)
BN	BCD出力(TTLレベル負論理)
DP	BCD出力(トランジスタ出力ソースタイプ)
DN	BCD出力(トランジスタ出力シンクタイプ)

##### 4 小数点制御

番号	内容
ブランク	前面設定
1	外部制御

##### 5 サンプリング周期

記号	内容
ブランク	2.5回/秒 固定
T	2.5~0.2回/秒可変

##### 6 表示色

記号	内容
ブランク	赤色LED
G	緑色LED

#### 2.2 一般仕様

表示：0~1999 赤色又は緑色LED(文字高さ14.2mm)

ゼロサプレス機能付

スケリング機能：フルスケール表示 +200~+1999

オフセット表示 -1000~+1000

小数点：任意設定(前面設定又は外部制御)

オーバー表示：0で点滅表示

ホールド機能：測定データを保持(アイソレーション無し)

分解能：1/2000

サンプリング周期：2.5回/秒又は2.5回/秒~0.2回/秒可変

測定入力選択機能：1~5V又は4~20mAの測定入力切替機能付

入力形式：シングルエンデッド、フロート入力

A/D変換部：Dual Slope積分方式

ノイズ除去率：ノーマルモード(NMR) 50dB以上

コモンモード(CMR) 110dB以上

電源ライン混入ノイズ 1000V

耐電圧：入力端子/外箱間 AC1500V 1分間

電源端子/外箱間 AC1500V 1分間

電源端子/入力端子間 AC1500V 1分間

絶縁抵抗：DC500V 100MΩ以上

供給電源：AC90~132V又は180~250V 50/60Hz

DC24V ±10%

消費電力：AC電源...約3VA、DC電源...約60mA

動作周囲温度：0~50℃

保存温度：-20~70℃

質量：AC電源...約300g、DC電源...約200g

実装方法：専用取付金具でパネル裏面より締付け


#### 2.3 単位シール(付属)

商品には単位シールが添付されておりますので必要な単位を張り付けできます。

V, mV, kV, W, A, mA, μA, kW, %, m, mm, rpm, ppm, Pa, Torr, g, mN, kg, N, m/min, mmHg, J, m<sup>3</sup>/h, kPa, MPa


印刷の関係で、字体は単位シールと異なることがあります。

## 2.4 外形図

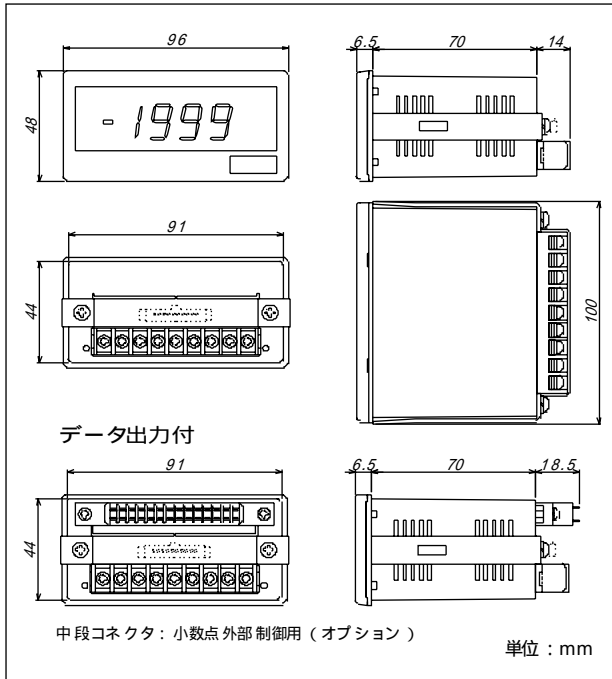

## 2.5 取付方法

本体両側にある取付金具を外し、パネル前面より挿入し、取り付けてください。

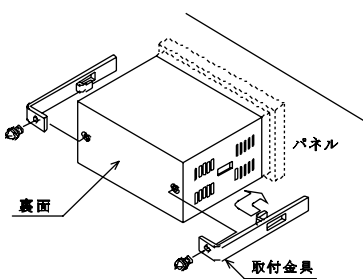


パネルカット寸法：  
92<sup>+0.3</sup> × 45<sup>+0.6</sup> mm

パネル板厚：  
0.6～6mmただし、アルミパネル等の場合は、パネルが薄いと変形することがありますので、厚さ1.5mm以上のご使用をおすすめします。

取付金具ねじの適正締付けトルク：  
0.25～0.39 N・m

取付けピッチ

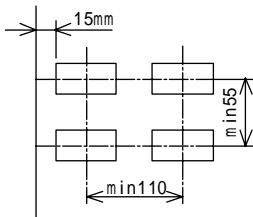


### 注意

- ・ねじを締めすぎないでください。ケースが変形する恐れがあります。
- ・複数台取付けする時は、ファンなどによる強制空冷をしてください。

## 2.6 前面パネルの外し方

前面パネルは下側の凹部にマイナスドライバーを差し込み外してください。

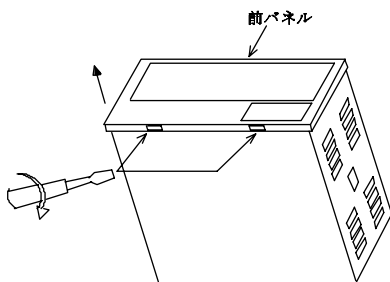

◎ ドライバーにてこじあける

## 2.7 本体基板の取り出し方


後面端子台のねじを外してください。  
(データ出力付タイプはコネクタを外してください。)  
前面パネルを外し、ケースを少し上下に広げてゆっくり基板を取り出して下さい。  
本体基板をケースに戻す時は、表示基板の下側をかるく押して入れてください。なお、小数点外部制御付の場合コネクタのリード線が後面端子台に絡まないよう注意してください。

## 2.8 内部レンジ設定


481C-19と09のレンジ変更が可能です。基板を取り出してピンヘッダの位置を変更してください。  
レンジ変更をした時は、再校正を行ってください。

### ピンヘッダ位置

定格入力	ピンヘッダ	
	V	A
-09 DC1～5V		
-19 DC4～20mA		

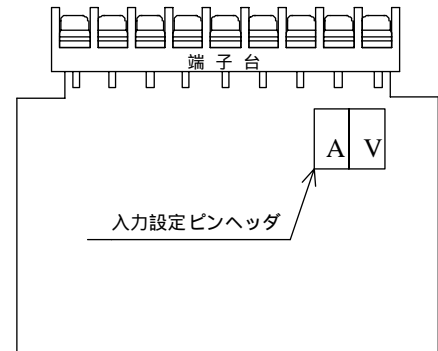

## 2.9 前パネル内説明

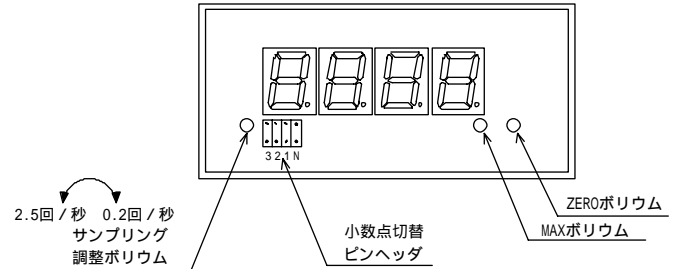

### スケーリング機能

 
前面パネル内のMAXポリウムの調整によりフルスケール5V (又は20mA) 入力時の表示を200～1999まで可変できます。ZEROポリウムの調整により最小入力1V (又は4mA) 入力時の表示を-1000～+1000まで可変できます。

### 小数点設定

前面パネル内の小数点切替ピンヘッダの設定により10<sup>0</sup>～10<sup>3</sup>桁の小数点を点灯できます。

小数点外部制御の場合はこの機能はありません。

小数点切替ピンヘッダの位置	DP点灯位置
3	DP3
2	DP2
1	DP1
N	—



### サンプリング周期可変機能 (オプション)

前面パネル内のポリウムによりサンプリング周期を2.5回/秒～0.2回/秒の範囲内で可変できます。例えば入力が不安定で表示にちらつきが目立つ場合などサンプリング周期を遅くすることで表示の安定度を高めることができます。

### 3. 端子配列と説明

**警告**

- ・配線作業をする場合は、電源を切った状態で行ってください。感電の危険があります。
- ・配線作業は湿度の多い場所、濡れた手などで行わないでください。感電の危険があります。
- ・通電中は電源端子に触れないでください。感電の危険があります。

**注意**

- ・電源電圧及び負荷は、仕様、定格の範囲内でご使用ください。機器破損の原因となります。
- ・間違った配線で使用しないでください。機器破損の原因となります。

#### 3.1 端子配列図

 
下段端子 ( )内はDC電源仕様

端子名	INH <sub>i</sub>	INLo	COM	HOLD	NC	NC	GND(NC)	P2(+)	P1(-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
機能	+		-	ホールド			グランド	電源	
	入力								

端子ねじ: M3

締め付けトルク: 0.46 ~ 0.62N・m

圧着端子: 右図参照



中段コネクタ (小数点外部制御付きの場合)

端子名	DPCOM	DP1	DP2	DP3	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
機能	コモン				10 <sup>1</sup> 桁	10 <sup>2</sup> 桁	10 <sup>3</sup> 桁			
					小数点					

付属リード線色分け (リード線長さ1m)

茶色: DPCOM

橙色: DP2

赤色: DP1

黄色: DP3

上段コネクタ配列

TYPE BP, BN, DP, DN

機能名	ピン番号		機能名
NC	1	2	NC
NC	3	4	NC
NC	5	6	DATA COM
SYNC	7	8	HOLD
OVER	9	10	OUTPUT ENABLE
POL	11	12	NC
NC	13	14	8
NC	15	16	4
NC	17	18	2
×10 <sup>3</sup>	1	19	20
	8	21	22
×10 <sup>1</sup>	4	23	24
	2	25	26
	1	27	28

コネクタ: 1150N-028-009T

#### 3.2 下段端子説明

測定入力 (IN Hi, IN Lo)

極性を間違えないように測定入力を接続してください。

測定入力の電位の高い方をHiに接続してください。

なお、入力ラインと電源ラインは必ず独立した配線を行ってください。入力ラインと電源ラインが平行に配線されると指示不安定の原因になります。

コモン (COM)


ホールドのコモンです。

ホールド (HOLD)

HOLD端子とCOM端子を短絡すると、測定データを保持します。

HOLD端子は測定入力とはアイソレートしていません。ホトカブラ、スイッチ、リレー等で絶縁して制御してください。

(入力をフローティングで使用するときには必ず必要です。また、複数台ご使用時は、HOLD端子は各計器毎に絶縁してください。)

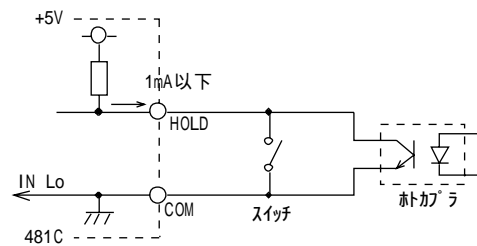

NC

NC端子は空き端子ですが、中継用に使用しないでください。

グラウンド (GND)

電源ラインにノイズが多発する恐れのある場合、グラウンド端子を直接大地にアースすると効果があります。なお、外乱ノイズによる支障がない場合、大地アースは省略できます。この場合グラウンド端子は供給電圧の中性点電位で充電されていますから他の入力端子と接続しないように注意してください。

供給電源 (P1(-), P2(+))

供給電源電圧は製品出荷時に端子銘板に明記しています。


AC100V・……………AC 90V ~ 132Vの範囲内でご使用ください。

AC200V・……………AC180V ~ 250Vの範囲内でご使用ください。

供給電源が交流の製品では、内部基板のジャンパ線の切り替えで

AC90 ~ 132VとAC180V ~ 250Vの選択ができます。

供給電源電圧を変更された時は、端子銘板の電源電圧値の修正もお願いいたします。

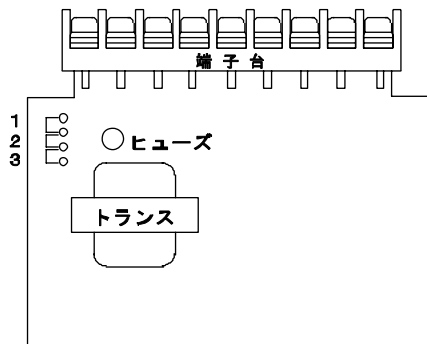

動作電圧	電源電圧設定ジャンパ位置		
	1	2	3
AC 90 ~ 132V	ショート	オープン	ショート
AC180 ~ 250V	オープン	ショート	オープン

DC24V・……………DC24V ± 10%でご使用ください。

DC電源の+24VをP2(+)に、0V側をP1(-)に接続してください。

**注意**

- ・範囲外の電圧で使用しないでください。機器破損の原因となります。
- ・DC電源の(+)(-)を逆に接続しないでください。機器破損の原因となります。

#### 3.3 中段コネクタ説明

小数点外部コントロール (DP1 ~ DP3, DPCOM)

前面パネル内スイッチの小数点設定を外部コントロールモードに設定すると外部コントロールにより小数点を任意の位置に点灯できます。


10<sup>1</sup>桁 ~ 10<sup>3</sup>桁の小数点 (DP1 ~ DP3) をDPCOMと短絡してください。

(Active "L")

DP1 ~ DP3を重複して設定しないでください。

DPピンは測定入力とはアイソレートしていません。ホトカブラ、スイッチ、リレー等で絶縁して制御してください。

(入力をフローティングで使用するときには必ず必要です。また、複数台ご使用時は、DPピンは各計器毎に絶縁してください。)

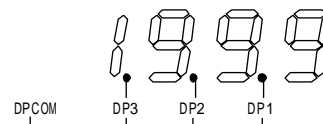

NC

NCピンは空きピンです。

## 3.4 上段コネクタ説明

## TTLレベル出力

## 入出力定格

入出力信号名	TYPE-BP	TYPE-BN	定格
出力	$\times 10^0 \sim \times 10^3$ POL OVER SYNC	正論理 +="H", -="L" オーバー時 "H" 10msの "L" パルス	負論理 +="L", -="H" オーバー時 "L" TTLレベル $F_0=2$ CMOS コパナル
入力	HOLD ENABLE	短絡("L")で保持 開放("H")で許可、 短絡("L")で禁止	$I_{IL} = -1\text{mA}$ "L" = 0~0.8V "H" = 3.5~5V

測定データ出力 ( $\times 10^0 \sim \times 10^3$ )

並列BCD (1-2-4-8) コード、ラッチ出力。出力はトライステート出力を採用していますので、システムのデータバスへの継ぎ込みが容易です。

## 極性出力 (POL)

ピン に測定データの極性を出力します。

## オーバ出力 (OVER)

ピン にオーバ表示のとき出力します。

## 同期信号出力 (SYNC)

ピン に表示周期に同期した10msの "L" パルスを出力します。このSYNCの立ち上がりのタイミングでデータを読み取ってください。複数台データバスへ継ぎ込みする場合、ワイヤードOR接続が可能です。

## データインーブル入力 (OUTPUT ENABLE)

ピン を開放するとデータ (POL、OVER含む) 及びSYNCを出力します。DATA COM (ピン ) と短絡すると、データ (POL、OVER含む) は "ハイ・インピーダンス" 状態となり、SYNCは出力が禁止されシステムのデータバスへの継ぎ込みが容易です。

## ホールド (HOLD)

ピン とDATA COM (ピン ) を短絡 ("L") すると、短絡時のサンプリング終了後、表示値及びデータを保持します。また必要なタイミングで開放すると測定を開始します。

## データコモン (DATA COM)

ピン は、測定データ、POL、OVER、SYNC、HOLD、OUTPUT ENABLE用のコモンです。

## NC

NCピンは空きピンですが、中継用に使用しないでください。

データ出力及び制御信号はTTLレベルに統一していますので、DC5V以上の電圧を印加しないよう注意してください。

データ出力及び制御入出力信号ラインは入力ラインと同様、電源ラインや大容量のリレー、マグネット、スイッチ等の回路から離して配線してください。

## トランジスタ出力

複数台のBCD出力を1台のPCと接続する場合は、測定データ (POL、OVER含む)、SYNCはワイヤードOR接続することが可能です。

## 入出力定格

入出力信号	項目	TYPE-DP	TYPE-DN
出力	$\times 10^0 \sim \times 10^3$ POL OVER SYNC	出力タイプ ソースタイプ	シンクタイプ
出力	出力容量	DC30V 30mAMAX	飽和電圧1.6V以下
入力	HOLD ENABLE	信号レベル	入力電流 = 1mA以下 OFF(H)=3.5~5V, ON(L)=0~1.5V

測定データ出力 ( $\times 10^0 \sim \times 10^3$ )

並列BCD (1-2-4-8) コード、ラッチ出力。測定データ "1" でトランジスタON  
測定データ "0" でトランジスタOFF

## 極性出力 (POL)

ピン に測定データの極性を出力します。表示が (+) のときトランジスタON  
表示が (-) のときトランジスタOFF

## オーバ出力 (OVER)

ピン にオーバ表示のとき出力します。オーバー表示のときトランジスタON

## 同期信号出力 (SYNC)

ピン に表示周期に同期した10msの "ON" パルスを出力します。このSYNCの立ち上がり (ON OFF) のタイミングでデータを読み取ってください。

## データインーブル入力 (OUTPUT ENABLE)

ピン を開放するとデータ (POL、OVER含む) 及びSYNCを出力します。DATA COM (ピン ) と短絡すると、データ (POL、OVER含む) はOFF状態となり、SYNCの出力が禁止されシステムのデータバスへの継ぎ込みが容易です。

## ホールド (HOLD)

ピン とDATA COM (ピン ) を短絡すると、短絡時のサンプリング終了後、表示値及びデータを保持します。また必要なタイミングで開放すると測定を開始します。

## データコモン (DATA COM)

ピン は、測定データ、POL、OVER、SYNC、HOLD、OUTPUT ENABLE用のコモンです。


## NC

NCピンは空きピンですが、中継用に使用しないでください。


データ出力及び制御入出力信号ラインは入力ラインと同様、電源ラインや大容量のリレー、マグネット、スイッチ等の回路から離して配線してください。

## 3.5 接続図

## ソースタイプ

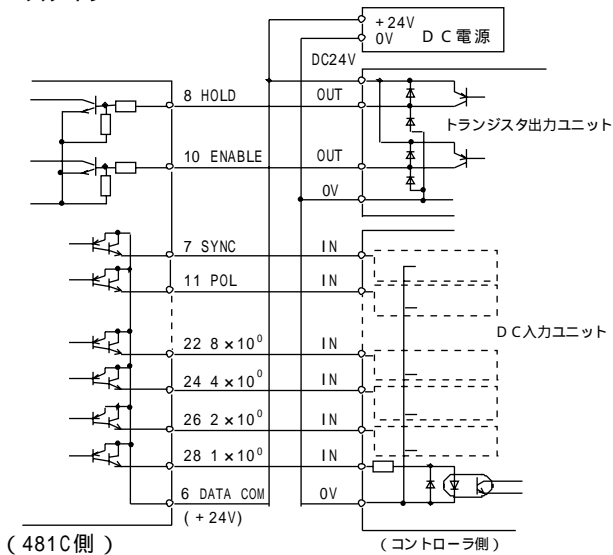


## シンクタイプ

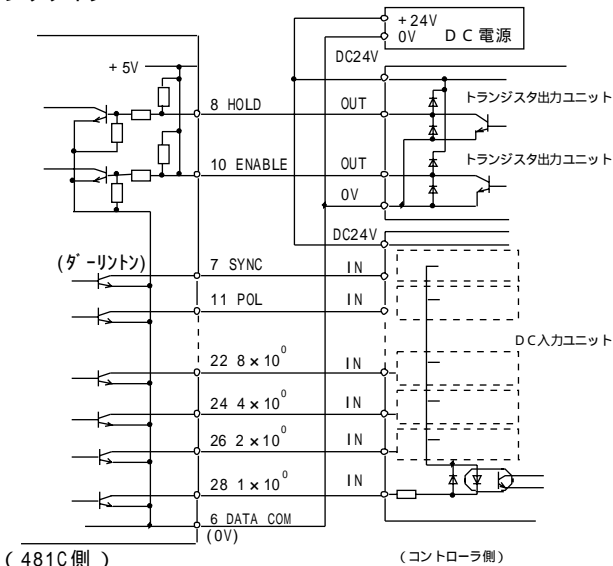

## 3.6 タイミングチャート

## BCDデータとLATCH

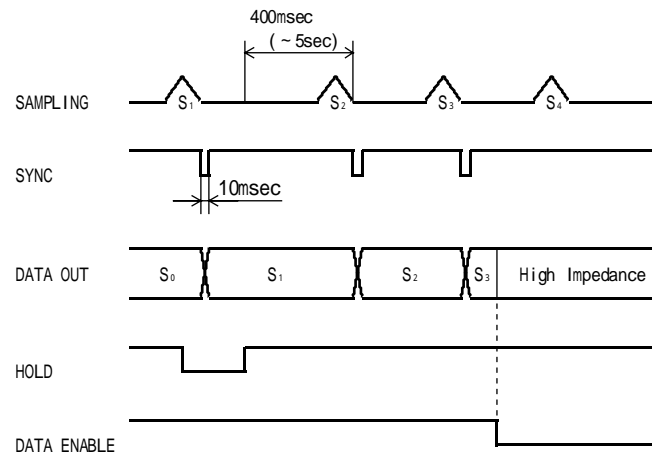


## 4. 校正

長期的な確度保持のため約1年毎の校正してください。  
校正は23 ± 5、75%RH以下の周囲条件で行ってください。

1. 前面パネルをはずします。
2. 本体基板の取り出し方に従って、本体基板を取り出します。
3. バイアス調整

基板を取り出し、入力に1V (4mA)を入力した時チェックポイントP2-P1間が0.5mV以下になるように、バイアスポリウムを調整してください。

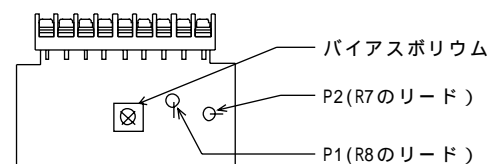

4. オフセット調整  
入力に1V (4mA)を入力し、前面のZEROポリウムで希望する表示値に調整します。
5. フルスケール調整  
入力に5V (20mA)を入力し、前面のMAXポリウムで希望する表示値に調整します。

## 保証について

## 1) 保証期間

製品のご購入後又はご指定の場所に納入後1年間と致します。

## 2) 保証範囲

上記保証期間中に当社側の責任と明らかに認められる原因により当社製品に故障を生じた場合は、故障品の交換又は無償修理を当社の責任において行います。

ただし、次項に該当する場合は保証の範囲外と致します。

カタログ、取扱説明書、仕様書などに記載されている環境条件の範囲外での使用

故障の原因が当社製品以外による場合

当社以外による改造・修理による場合

製品本来の使い方以外による場合

天災・災害など当社側の責任ではない原因による場合

なお、ここでいう保証は、当社製品単体の保証を意味し、当社製品の故障により誘発された損害についてはご容赦いただきます。

## 3) 製品の適用範囲

当社製品は一般工業向けの汎用品として設計・製造されておりますので、原子力発電、航空、鉄道、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される用途に使用される場合は、冗長設計による必要な安全性の確保や当社製品に万一故障があっても危険を回避する安全対策を講じてください。

## 4) サービスの範囲

製品価格には、技術派遣などのサービス費用は含まれておりません。

## 5) 仕様の変更

製品の仕様・外観は改善又はその他の事由により必要に応じて、お断りなく変更する事があります。

以上の内容は、日本国内においてのみ有効です。

この取扱説明書の仕様は、2006年4月現在のものです。

# TSURUGA 鶴賀電機株式会社

本社営業部 〒558-0041 大阪市住吉区南住吉1丁目3番23号 TEL 06(6692)6700(代) FAX 06(6609)8115  
横浜営業部 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1丁目29番15号 TEL 045(473)1561(代) FAX 045(473)1557  
東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号TK五反田ビル7F TEL 03(5789)6910(代) FAX 03(5789)6920  
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5番19号サンパーク東別院ビル2F TEL 052(332)5456(代) FAX 052(331)6477

当製品の技術的なご質問、ご相談は下記まで問い合わせ  
ください。

技術サポートセンター ☎ 0120-784646

受付時間：土日祝日除く 9:00~12:00/13:00~17:00

ホームページURL <http://www.tsuruga.co.jp/>